

# SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

## - status og forbedringer

Energimærkningsrapport  
Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45  
Snogebæksvej 23  
8210 Aarhus V



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 13. november 2013  
Til den 13. november 2023.

Energimærkningsnummer 311026612

**ENERGI**  
STYRELSEN

## ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her.

Med venlig hilsen

Lene Messell

### Energi-og Bygningsrådgivning A/S

Lautrupvang 2, 2750 Ballerup

www.ebas.dk

kaem@ebas.dk

tlf. 70208686

Mulighederne for Snogebæksvej 23, 8210 Aarhus V

EL	Investering*	Årlig besparelse
<p><b>BELYSNING</b></p> <p>Belysningsanlæggene i køkkenerne består af armaturer med 15 W sparepærer samt armaturer uden elektronisk forkobling udstyret med T8 18 W lysstofrør. Belysningen styres manuelt.</p> <p>Der er opsat øvrig hygebelysning, som ikke er medtaget i energimærkningen. Denne belysning er opsat af beboerne selv og udskiftes løbende. Da anvendelsen af denne belysning er meget mindre end grundbelysningen, er den derfor udeladt fra energimærkningsrapporten.</p> <p>Blok 41: Belysningsanlæggene i køkkenet består af armaturer med 15 W sparepærer samt armaturer uden elektronisk forkobling udstyret med 2 stk 13 W elsparepærer. Belysningen styres via bevægelsesmeldere.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b></p> <p>Eksisterende armaturer med lysstofrør i køkkenerne udskiftes til nye med LED. Elsparepærer udskiftes til nye LED lyskilder. Der opsættes bevægelsesmelder med lysføler (dog ikke i blok 41, hvor der allerede er bevægelsesmelder), som sørger for at slukke lyset automatisk, når der efter nogle få minutter ikke har været bevægelse i lokalet eller hvis der er tilstrækkeligt med dagslys.</p>	32.000 kr.	10.300 kr. 3,51 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>BELYSNING</b></p> <p>Belysningen i kælder består af armaturer med 26 W lyskilder. Lyset er manuelt betjent i opbevaringsrum. I cykelrum og forrum er belysningen konstant tændt. Særligt for belysningen i kælder i blok 41 består af armaturer med 2 stk 13 W lyskilder. Lyset er manuelt betjent i opbevaringsrum. I cykelrum og forrum er belysningen styret via bevægelsesmeldere.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b></p> <p>Eksisterende lysarmaturer i cykelrum, tørrerum og forrum får isat LED lyskilder.</p>	17.000 kr.	4.800 kr. 1,62 ton CO <sub>2</sub>

<p><b>BELYSNING</b>          Belysningsanlæggene i gangarealer består af armaturer med 1 stk. 10 W sparepærer.          Der er ingen styring ved dagslys, med undtagelse i blok 41, hvor der er opsat bevægelsesmeldere. Lyset i de øvrige blokke brænder konstant.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b>          Der opsættes bevægelsesmeldere i gangarealer, undtagen i blok 41. Samtidigt udskiftes lyskilderne til LED.</p>	27.700 kr.	10.900 kr. 3,71 ton CO <sub>2</sub>

\* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

# ENERGIMÆRKET

## FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO<sub>2</sub> man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.




## BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke E

Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke D

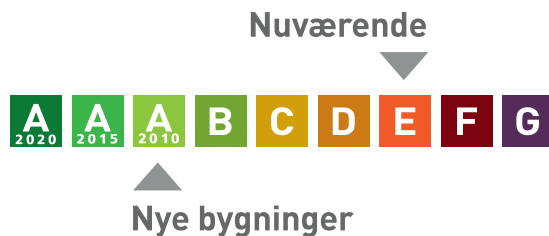

### Beregnet varmekonsum pr. år

957,24 MWh Fjernvarme

632.052 kr.

134,97 ton CO<sub>2</sub> udledning

## BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO<sub>2</sub>-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

<b>Tag og loft</b>	Investering	Årlig besparelse
<b>LOFT</b> Loft mod uopvarmede tagrum er isoleret med 150-200 mm mineraluld jf. besigtigelse.		
<b>FORBEDRING VED RENOVERING</b> Loftkonstruktionen isoleres til en samlet tykkelse på 400 mm mineraluld.  Den nye isolering udlægges ovenpå den eksisterende, hvis denne er i god stand. Såfremt der er defekt isolering i den eksisterende konstruktion skal dette udskiftes. Ved efterisoleringen skal man være opmærksom på, at sørge for den nødvendige ventilation i tagrummet. Derudover afhænger efterisoleringen af den eksisterende dampspærres kvalitet og placering i den eksisterende konstruktion. Disse forhold skal undersøges nærmere inden arbejdet udføres.		11.800 kr. 2,88 ton CO <sub>2</sub>

<b>Ydervægge</b>	Investering	Årlig besparelse
<b>HULE YDERVÆGGE</b> Ydervægge af facadeelementer er udført som ca. 22 cm væg. Vægge består ud- og indvendig af beton. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld jf. tegninger.  Fyldninger ved vinduer er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 40 mm mineraluld.  Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens		

teglmur og indvendigt af beton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld jf. tegninger.		
Kælderydervægge mod jord er udført som 39 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret.		
<b>FORBEDRING VED RENOVERING</b> Montering af udvendig isoleringsvæg på ydervægge med 200 mm isolering som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre end en indvendig, idet problemer med skimmelsvamp og kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.  Montering af udvendig isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 200 mm isolering, afsluttet med puds. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		59.600 kr. 14,56 ton CO <sub>2</sub>
<b>MASSIVE YDERVÆGGE</b> Væg mellem opvarmet opbevaringsrum og tørrerum og øvrige uopvarmede arealer i kælderen består af 15 og 40 cm betonvæg uden isolering.		
<b>FORBEDRING</b> Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive væg mellem uopvarmede kælderarealer og opbevaringsrum og tørrerum. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet skal der udføres ny lysning og bundstykke ved døren og tekniske installationer føres med ud i ny væg.	160.200 kr.	7.400 kr. 1,78 ton CO <sub>2</sub>
<b>Vinduer, døre ovenlys mv.</b>	Investering	Årlig besparelse
<b>VINDUER</b> Vinduer i tørrerum er monteret med 1 lags glas.		
<b>FORBEDRING</b> Der opsættes nye forsatsruder med energiglas på de eksisterende vinduer i tørrerum.	19.200 kr.	1.800 kr. 0,42 ton CO <sub>2</sub>
<b>VINDUER</b>		

<p>Vinduer og yderdøre i ejendommen består af flere forskellige størrelser og typer.</p> <p>Gavlvinduer og yderdør i gavl er udstyret med 2-lags energiruder, hvorimod de resterende vinduer og yderdøre i ejendommen er udstyret med 2-lags termoruder.</p> <p>Vinduer ind mod lejligheder er skydepartier med termoruder.</p> <p>Der er konstateret mindre utætheder omkring vinduer, hvilket resulterer i træk og utilsigtet varmetab.</p>		
<p><b>FORBEDRING VED RENOVERING</b></p> <p>Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant.</p> <p>Det bør overvejes, om de eksisterende vinduers konstruktion er af en beskaffenhed som fordrer, at vinduerne efterfølgende vil være tætte. Hvis det vælges at efterisolere ydervæggene bør det samtidigt overvejes at udskifte vinduerne også.</p>		39.800 kr. 9,64 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>YDERDØRE</b></p> <p>Døre til opbevaringsrum og tørrerum er massive og uden isolering.</p>		
<p><b>FORBEDRING VED RENOVERING</b></p> <p>De eksisterende døre til opbevaringsrum og tørrerum udskiftes med nye døre med isolerede fyldninger.</p>		1.200 kr. 0,28 ton CO <sub>2</sub>
<b>Gulve</b>	Investering	Årlig besparelse
<p><b>TERRÆNDÆK</b></p> <p>Terrændæk i øvrigt under er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm rockwool batts jf. tegninger.</p> <p>Terrændækket i opvarmede kælderarealer består af et uisolert betondæk.</p>		
<p><b>ETAGEADSKILLELSE</b></p> <p>Gulv mod uopvarmet kælder (etageadskillelsen) består af et betondæk, der er isoleret med 50 mm mineraluld på undersiden af dækket.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b></p> <p>Efterisolering af etagedækket til en samlet isoleringstykkelse på 100 mm.</p> <p>Eksisterende loftbeklædning fjernes og herefter opsættes et eller flere lag isolering med forskudte samlinger, til den ønskede isoleringstykkelse er opnået. Isoleringen fastgøres mekanisk til det eksisterende etagedæk, som afsluttes med en loftpladebeklædning for at beskytte isoleringen. Det er en forudsætning for udførelsen af efterisoleringen, at kælderen ikke har tegn på fugt eller skimmelsvamp. Desuden kan den eksisterende el- og vvs-installation medvirke at efterisoleringen ikke kan realiseres, og disse forhold skal undersøges nærmere inden arbejdet påbegyndes.</p>	194.400 kr.	5.000 kr. 1,21 ton CO <sub>2</sub>

## Ventilation

Investering

Årlig  
besparelse

### VENTILATION

Der er naturlig ventilation fra gange og trapperum.

Der er monteret et nyere mekanisk udsugningsanlæg, fabrikat Exhausto, type BESB14023FC, der ventilerer badeværelser i boliger samt fælleskøkken og kælder.

Aggregat er placeret i teknikrum på loft. Bygningen anses for at være tæt.



## VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
<b>FJERNVARME</b> Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
<b>VARMEPUMPER</b> Der er ikke installeret en varmepumpe til opvarmning af ejendommen. På grund af bygningens eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af varmepumpe undladt fra rapporten. Etablering af en varmepumpe vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at installere i ejendommen.		
<b>SOLVARME</b> Der er ikke installeret et solvarmeanlæg på ejendommen. På grund af bygningens eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af solvarmeanlæg undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at etablere på ejendommen.		
Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
<b>VARMEFORDELING</b> Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
<b>VARMERØR</b> Varmør i teknikrum i kælderen og øvrige uopvarmede kælderarealer er regnet udført som 1" rør med 30 mm mineraluld. Pumper og ventiler er delvist uisolaret.		
<b>VARMEFORDELINGSPUMPER</b> Der er installeret følgende pumper på varmeanlægget: Blok 29: 1 stk. cirkulationspumpe, fabrikat Wilo, type 25/1. Blok 31: 1 stk. cirkulationspumpe, fabrikat Wilo, type 25/1. Blok 33: 1 stk. cirkulationspumpe, fabrikat Wilo, type 25/1-6. Denne pumpe er større end de øvrige pumper i de andre blokke. Det anbefales at		

<p>undersøge, om den kan udskiftes til en mindre, samtidigt med udskiftning af øvrige pumper.          Blok 41: 1 stk. cirkulationspumpe, fabrikat Grundfos, type UPE 25-60.          Blok 43: 1 stk. cirkulationspumpe, fabrikat Grundfos, type UPE 25-60.          Blok 45: 1 stk. cirkulationspumpe, fabrikat Wilo, type 25/1.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b>          Blok 43: Eksisterende Pumpe på varmeanlægget foreslås udskiftet til en ny. Her er anvendt data fra en anden Pumpe fra Grundfos med typebetegnelsen Alpha2 25-40.           Blok 41: Eksisterende Pumpe på varmeanlægget foreslås udskiftet til en ny. Her er anvendt data fra en anden Pumpe fra Grundfos med typebetegnelsen Alpha2 25-40.</p>	5.200 kr.	1.200 kr. 0,39 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>AUTOMATIK</b>          Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.           Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Fabrikat Danfoss, type ECL 3310 og 210.</p>		

## VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
<b>VARMT VAND</b> Til beregning af energiforbrug til produktion og forbrug af varmt brugsvand er anvendt et erfaringstal for flerfamiliehuse.		
<b>VARMTVANDSRØR</b> Tilslutningsrør fra varmforsyningen til enheden hvori der produceres varmt brugsvand er isoleret med ca. 30 mm mineraluld. Dog er pumpe og en mindre rørlængde uden isolering.		
<b>FORBEDRING</b> Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning samt ventiler og pumpe i opvarmede kælderarealer og teknikrum.	7.500 kr.	1.000 kr. 0,22 ton CO <sub>2</sub>
<b>VARMTVANDSRØR</b> Brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmede arealer er regnet udført som 3/4" stålrør i gennemsnit. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.		
<b>VARMTVANDSPUMPER</b> Brugsvandspumper er som følger:  Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45: 6 stk. cirkulationspumper fra Grundfos, typebetegnelsen er UP 20-15 N 150.		
<b>FORBEDRING</b> Eksisterende 6 cirkulationspumper på systemet for varmt brugsvand foreslås udskiftet til sparepumper. Her er foreslået en anden pumpe fra Grundfos med typebetegnelsen Alpha2 25-60 N 150. Det er muligt, at en endnu mindre pumpe kan være i stand til at levere den krævede ydelse. Det anbefales at undersøge krav til pumpeydelse inden udskiftningen.	30.000 kr.	3.900 kr. 1,31 ton CO <sub>2</sub>
<b>VARMTVANDSBEHOLDER</b> Produktion af varmt brugsvand foregår via gennemstrømningsvekslere. Typebetegnelsen er APV. Der er monteret isoleringskappe som vurderes til at indeholde 60 mm isolering.		

## EL

EL	Investering	Årlig besparelse
<p><b>BELYSNING</b></p> <p>Belysningsanlæggene i køkkenerne består af armaturer med 15 W sparepærer samt armaturer uden elektronisk forkobling udstyret med T8 18 W lysstofrør. Belysningen styres manuelt.</p> <p>Der er opsat øvrig hyggebelysning, som ikke er medtaget i energimærkningen. Denne belysning er opsat af beboerne selv og udskiftes løbende. Da anvendelsen af denne belysning er meget mindre end grundbelysningen, er den derfor udeladt fra energimærkningsrapporten.</p> <p>Blok 41: Belysningsanlæggene i køkkenet består af armaturer med 15 W sparepærer samt armaturer uden elektronisk forkobling udstyret med 2 stk 13 W elsparepærer. Belysningen styres via bevægelsesmeldere.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b></p> <p>Eksisterende armaturer med lysstofrør i køkkenerne udskiftes til nye med LED. Elsparepærer udskiftes til nye LED lyskilder. Der opsættes bevægelsesmelder med lysføler (dog ikke i blok 41, hvor der allerede er bevægelsesmelder), som sørger for at slukke lyset automatisk, når der efter nogle få minutter ikke har været bevægelse i lokalet eller hvis der er tilstrækkeligt med dagslys.</p>	32.000 kr.	10.300 kr. 3,51 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>BELYSNING</b></p> <p>Belysningen i kælder består af armaturer med 26 W lyskilder. Lyset er manuelt betjent i opbevaringsrum. I cykelrum og forrum er belysningen konstant tændt. Særligt for belysningen i kælder i blok 41 består af armaturer med 2 stk 13 W lyskilder. Lyset er manuelt betjent i opbevaringsrum. I cykelrum og forrum er belysningen styret via bevægelsesmeldere.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b></p> <p>Eksisterende lysarmaturer i cykelrum, tørrerum og forrum får isat LED lyskilder.</p>	17.000 kr.	4.800 kr. 1,62 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>BELYSNING</b></p> <p>Belysningsanlæggene i gangarealer består af armaturer med 1 stk. 10 W sparepærer. Der er ingen styring ved dagslys, med undtagelse i blok 41, hvor der er opsat bevægelsesmeldere. Lyset i de øvrige blokke brænder konstant.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b></p> <p>Der opsættes bevægelsesmeldere i gangarealer, undtagen i blok 41. Samtidigt udskiftes lyskilderne til LED.</p>	27.700 kr.	10.900 kr. 3,71 ton CO <sub>2</sub>

<p><b>BELYSNING</b> Belysningen i trappeopgange består af armaturer med almindelige lamper med 10W sparepære I trapearealet i kælderen er opsat et armatur uden elektronisk forkobling med 2 stk T8 18 W lysstofrør. Belysningen er tændt konstant.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b> Armaturet i trappeopgange i kælderen foreslås udskiftet til nyt armatur med LED rør. Eksisterende 10 W lyskilder foreslås udskiftet til LED. Der foreslås opsætning af akustiske følere med lysføler, som sørger for at lyset er slukket i dagtimerne.</p>	26.000 kr.	7.700 kr. 2,61 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>BELYSNING</b> På gavle er monteret spot med 70 W halogenlyskilder. Belysningen styres af skumringsrelæ.</p>		
<p><b>FORBEDRING</b> Eksisterende spot på gavle udskiftes til fordel for en ny med LED. Her er regnet med en LED lyskilde på 20 W.</p>	12.000 kr.	2.200 kr. 0,75 ton CO <sub>2</sub>
<p><b>SOLCELLER</b> Der er ikke solceller på bygningerne.</p>		
<p><b>FORBEDRING VED RENOVERING</b> Montering af solcelleanlæg på 100 m<sup>2</sup> på tagflader mod sydvest på hver bygning.</p> <p>I forslaget er det forudsat, at solcellepanelerne monteres med samme hældning som taget, dvs. ca. 18° i forhold til vandret.</p> <p>Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen.</p> <p>Ved placering af solceller på tagfladerne skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt, at tagkonstruktionen skal forstærkes. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg.</p> <p>Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg, og det forudsættes at 75% af den producerede strøm benyttes direkte. En undersøgelse kan eventuelt foretages for at finde frem til, hvor meget strøm der anvendes i dagtimerne, mens der produceres strøm fra anlæggene. Det anbefales også, at anlæggenes størrelse modsvarer den strømmængde, der anvendes.</p> <p>Besparselsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.</p>		86.300 kr. 29,62 ton CO <sub>2</sub>

## ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter Snogebæksvej 29, 31, 33, 41, 43 og 45 på Vilh. Kiers kollegiet.

Bygningerne er opført i 1969. Siden bygningernes opførelse er der foretaget tagudskiftning og udskiftet vinduer.

Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2012 version 1. Data er baseret på det foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra ejer samt egne opmålinger og besigtigelser.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

Energimærket angiver varmekonsum under standardbetingelser for vejr, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens energimæssige tilstand - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varmeregninger.

Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af konstruktioner, opstår råd eller fugtskader.

Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn. Det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker, inden arbejdet igangsættes.

Det opvarmede areal er fundet på baggrund af tegninger.

Det anbefales, at der føres månedlige aflæsninger af forbrug på el og eventuelt varme. Dette er for at få muligheden for at dæmme op for eventuelle fejl på anlæggene og samtidig følge forbruget. Tidligere undersøgelser har vist, at hvis forbruget følges, vil der være en målbar tendens til at spare på forbruget.

Ikke medtaget i energimærkningsrapporten er de enkelte lejligheders elforbrug samt elforbrug til udstyr som er procesrelateret, herunder hårde hvidevarer og lign.

## Bygningernes lejligheder

### LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Kollegieværelse på 30 m <sup>2</sup>				
Bygning	Adresse	m <sup>2</sup>	Antal	Kr./år
1 værelses lejlighed på Snogebæksvej	Snogebæksvej, 8210 Århus V	30	180	2.888

## RENTABLE BESPARELSFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
<b>Bygning</b>				
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af væg mellem opbevaringsrum og tørrerum	160.200 kr.	12,36 MWh Fjernvarme 54 kWh Elektricitet	7.400 kr.
Vinduer	Montering af forsatsruder på vinduer i tørrerum	19.200 kr.	2,94 MWh Fjernvarme 6 kWh Elektricitet	1.800 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod kælder	194.400 kr.	8,52 MWh Fjernvarme 12 kWh Elektricitet	5.000 kr.
<b>Varmeanlæg</b>				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumper på centralvarmesystem	5.200 kr.	594 kWh Elektricitet	1.200 kr.



## Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør	Isolering af pumper, rør og ventiler i varmerum og øvrige kælderarealer	7.500 kr.	1,62 MWh Fjernvarme -18 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Varmtvandspumper	Udskiftning af cirkulationspumper på varmt brugsvand	30.000 kr.	1.978 kWh Elektricitet	3.900 kr.

## El

Belysning	Nye belysningsanlæg i køkkener	32.000 kr.	5.288 kWh Elektricitet	10.300 kr.
Belysning	Bevægelsesmeldere og nye lyskilder i armaturer i kælderen	17.000 kr.	2.442 kWh Elektricitet	4.800 kr.
Belysning	Opsætning af bevægelsesmeldere og udskiftning af lyskilder på gangarealer	27.700 kr.	5.600 kWh Elektricitet	10.900 kr.
Belysning	Udskiftning af lysarmatur og lyskilder i trappeopgang, samt montering af akustisk føler	26.000 kr.	3.942 kWh Elektricitet	7.700 kr.
Belysning	Nye lysarmaturer på gavl	12.000 kr.	1.128 kWh Elektricitet	2.200 kr.

## BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
<b>Bygning</b>			
Loft	Efterisolering af loftkonstruktion	19,68 MWh Fjernvarme 156 kWh Elektricitet	11.800 kr.
Hule ydervægge	Udvendig efterisolering af ydervægge	100,08 MWh Fjernvarme 672 kWh Elektricitet	59.600 kr.
Vinduer	Udskiftning af 2 lags termoruder i døre & yderdøre til energiruder	68,22 MWh Fjernvarme 30 kWh Elektricitet	39.800 kr.
Yderdøre	Udskiftning af døre til opbevaringsrum og tørrerum	1,98 MWh Fjernvarme	1.200 kr.
<b>EL</b>			
Solceller	Montering af solceller på taget	44.670 kWh Elektricitet	86.300 kr.

## BAGGRUNDSINFORMATION

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Blok 29

Adresse .....	Snogebæksvej 29
BBR nr .....	751-446179-4
Bygningens anvendelse .....	Kollegium (150)
Opførelses år .....	1969
År for væsentlig renovering .....	Ikke angivet
Varmeforsyning .....	Fjernvarme
Supplerende varme .....	Ingen
Boligareal i følge BBR .....	900 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Boligareal opvarmet .....	963 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet areal i alt .....	963 m <sup>2</sup>
Heraf tagetage opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	63 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage .....	0 m <sup>2</sup>
Energimærke .....	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag .....	D

#### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

##### Fjernvarme

Varmeudgifter .....	70.809 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeforbrug .....	128,75 MWh Fjernvarme
Aflæst periode .....	01-07-2011 til 28-06-2012

#### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....	73.710 kr. pr. år
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeudgift i alt .....	90.077 kr. pr. år
Varmeforbrug .....	134,03 MWh Fjernvarme
CO <sub>2</sub> udledning .....	18,90 ton CO <sub>2</sub> pr. år

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Blok 31

Adresse .....	Snogebæksvej 31
BBR nr .....	751-446179-5
Bygningens anvendelse .....	Kollegium (150)

Opførelses år.....	1969
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR .....	900 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Boligareal opvarmet .....	963 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet areal i alt .....	963 m <sup>2</sup>
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	63 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage.....	0 m <sup>2</sup>
Energimærke .....	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

#### Fjernvarme

Varmeudgifter .....	65.829 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	119,70 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-07-2011 til 28-06-2012

### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....	68.526 kr. pr. år
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	84.893 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	124,60 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	17,57 ton CO <sub>2</sub> pr. år

## BYGNINGSBESKRIVELSE

### Blok 33

Adresse .....	Snogebæksvej 33
BBR nr.....	751-446179-6
Bygningens anvendelse .....	Kollegium (150)
Opførelses år.....	1969
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR .....	900 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Boligareal opvarmet .....	963 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet areal i alt .....	963 m <sup>2</sup>

Heraf tagetage opvarmet.....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	63 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage.....	0 m <sup>2</sup>

Energimærke .....	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

#### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

##### Fjernvarme

Varmeudgifter .....	67.662 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	123,03 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-07-2011 til 28-06-2012

#### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....	70.433 kr. pr. år
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	86.800 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	128,07 MWh Fjernvarme
CO <sub>2</sub> udledning.....	18,06 ton CO <sub>2</sub> pr. år

## BYGNINGSBESKRIVELSE

### Blok 41

Adresse .....	Snogebæksvej 41
BBR nr.....	751-446179-10
Bygningens anvendelse .....	Kollegium (150)
Opførelses år.....	1969
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR .....	900 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Boligareal opvarmet .....	963 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet areal i alt .....	963 m <sup>2</sup>

Heraf tagetage opvarmet.....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	63 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage.....	0 m <sup>2</sup>

Energimærke .....	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

#### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

#### Fjernvarme

Varmeudgifter .....	67.800 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	123,28 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-07-2011 til 28-06-2012

#### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....	70.578 kr. pr. år
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	86.945 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	128,33 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	18,09 ton CO <sub>2</sub> pr. år

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Blok 43

Adresse .....	Snogebæksvej 43
BBR nr.....	751-446179-11
Bygningens anvendelse .....	Kollegium (150)
Opførelses år.....	1969
År for væsentlig reovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR .....	900 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Boligareal opvarmet .....	963 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet areal i alt .....	963 m <sup>2</sup>
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	63 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage .....	0 m <sup>2</sup>
Energimærke .....	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

#### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

#### Fjernvarme

Varmeudgifter .....	66.372 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	120,68 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-07-2011 til 28-06-2012

#### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....	69.091 kr. pr. år
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	85.458 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	125,63 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	17,71 ton CO <sub>2</sub> pr. år

## BYGNINGSBESKRIVELSE

### Blok 45

Adresse .....	Snogebæksvej 45
BBR nr.....	751-446179-12
Bygningens anvendelse .....	Kollegium (150)
Opførelses år.....	1969
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR .....	900 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal i følge BBR .....	0 m <sup>2</sup>
Boligareal opvarmet .....	963 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal opvarmet .....	0 m <sup>2</sup>
Opvarmet areal i alt .....	963 m <sup>2</sup>
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m <sup>2</sup>
Heraf kælderetage opvarmet .....	63 m <sup>2</sup>
Uopvarmet kælderetage.....	0 m <sup>2</sup>
Energimærke .....	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

#### Fjernvarme

Varmeudgifter .....	66.304 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	120,56 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	07-07-2011 til 28-06-2012

### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....	69.456 kr. pr. år
Fast afgift .....	16.367 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	85.823 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	126,29 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	17,81 ton CO <sub>2</sub> pr. år

## KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Der er medtaget et større opvarmet areal end det, som er beskrevet som boligareal i BBR. Årsagen er, at der er opvarmede arealer i kælderen, som er medtaget i energimærkningen. Kældrens opbevaringsrum og tørrerum er medtaget i det opvarmede areal, da der her er opsat radiatorer.

## KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste forbrug er ca 20% mindre end det beregnede forbrug i energimærket. Årsagerne hertil kan være mange og sandsynligvis en kombination af flere ting.

Det er muligt, at konstruktionerne i klimaskærme er bedre end antaget.

Det er muligt, at indetemperaturen holdes lavere end antaget.

Det er muligt at udsugningsanlægget ikke ventilerer med samme luftmængder, som antaget.

## ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	582,50 kr. per MWh
	74.460 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	1,93 kr. per kWh
Vand.....	50,04 kr. per m <sup>3</sup>

Alle priser er inklusiv moms.

Pris på varme er fra Affald Varmes takstblad for 2013.

Pris på el er oplyst af bygningens ejer.

Pris på vand er fra Aarhus Vands takstblad for 2013.

## FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

## HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På [www.byggeriogenergi.dk](http://www.byggeriogenergi.dk) kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På [www.energistyrelsen.dk/forbruger](http://www.energistyrelsen.dk/forbruger) finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

## FIRMA

### Energi-og Bygningsrådgivning A/S

Lautrupvang 2, 2750 Ballerup

[www.ebas.dk](http://www.ebas.dk)

[kaem@ebas.dk](mailto:kaem@ebas.dk)

tlf. 70208686

Ved energikonsulent

Lene Messell



## KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på [www.maerkdinbygning.dk](http://www.maerkdinbygning.dk). Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

# Energimærke

Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45  
Snogebæksvej 23  
8210 Aarhus V



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 13. november 2013 til den 13. november 2023

Energimærkningsnummer 311026612

# Energimærke

Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45 - Blok 29  
Snogebæksvej 29  
8210 Aarhus V



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 13. november 2013 til den 13. november 2023

Energimærkningsnummer 311026612

# Energimærke

Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45 - Blok 31  
Snogebæksvej 31  
8210 Aarhus V



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 13. november 2013 til den 13. november 2023

Energimærkningsnummer 311026612

# Energimærke

Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45 - Blok 33  
Snogebæksvej 33  
8210 Aarhus V



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 13. november 2013 til den 13. november 2023

Energimærkningsnummer 311026612

# Energimærke

Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45 - Blok 41  
Snogebæksvej 41  
8210 Aarhus V



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 13. november 2013 til den 13. november 2023

Energimærkningsnummer 311026612

# Energimærke

Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45 - Blok 43  
Snogebæksvej 43  
8210 Aarhus V



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 13. november 2013 til den 13. november 2023

Energimærkningsnummer 311026612

# Energimærke

Blok 29, 31, 33, 41, 43 og 45 - Blok 45  
Snogebæksvej 45  
8210 Aarhus V



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 13. november 2013 til den 13. november 2023

Energimærkningsnummer 311026612